



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dalmierz laserowy- miernik odległości 0.05-60m

Typ: G03351, Model: S2-60m



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

Spis treści:

1. Bezpieczeństwo użytkowania.
2. Start.
3. Pierwsze użycie.
4. Użytkowanie.
5. Specyfikacja.
6. Rozwiązywanie problemów.

Drogi kliencie! Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki Geko. Mamy nadzieję, że praca z naszym narzędziem okaże się przyjemna i efektywna.

Po przeczytaniu tej instrukcji obsługi, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby mieć możliwość ponownego skorzystania z niej w razie potrzeby.

Nie stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia lub mechaniczna ingerencja w jego budowę zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z jego użytkowania i anuluje prawa gwarancyjne.

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA


Dokładnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia. Dalmierz laserowy jest przeznaczony tylko do wykonywania pomiarów odległości wewnątrz pomieszczeń, obliczania powierzchni i objętości.

Nie używaj go do celów, do których nie jest przeznaczony. Nie rozkręcaj i nie modyfikuj urządzenia. Nie kieruj urządzenia w stronę słońca, innych ludzi lub poruszających się obiektów.

2. START


a.) Wkładanie baterii

- Otwórz pokrywę baterii
- Włóż baterie zgodnie z biegunami (+) i (-)
- Zamknij pokrywę

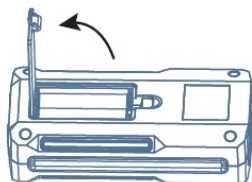


b.) Przyciski

- 1 - Pomiar
- 2 - Objętość/Powierzchnia
- 3 - Pomiar pośredni - twierdzenie Pitagorasa
- 4 - Plus
- 5 - Zapis
- 6 - Minus
- 7 - Podstawa odniesienia (Podświetlenie klawiszy)
- 8 - Anuluj/Wyłącz
- 9 - Zmiana jednostki

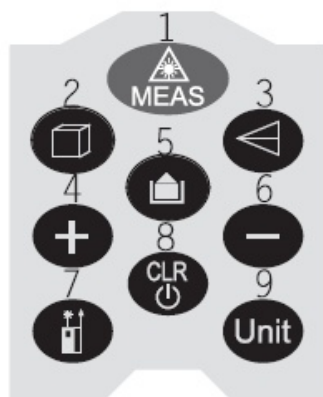

c.) Wyświetlacz LCD

- 1 - Laser
- 2 - Pomiar krawędzi odniesienia (przód)
- 3 - Pomiar krawędzi odniesienia (tył)
- 4 - Pomiar wielofunkcyjny
- 5 - Użycie twierdzenia Pitagorasa
- 6 - Pomiar ciągły
- 7 - Poziom baterii
- 8 - Pamięć
- 9 - Sygnał
- 10 - Siła sygnału
- 11 - Trzecia linia wyświetlania
- 12 - Druga linia
- 13 - Pierwsza linia
- 14 - Wynik

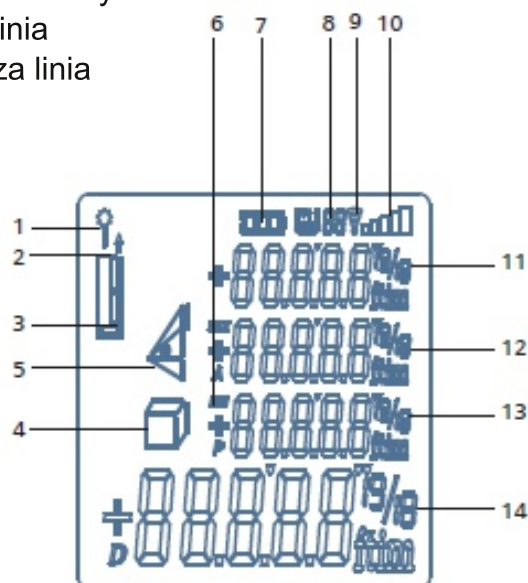

3. THE FIRST OPERATION

Naciśnij przycisk włączania aby uruchomić urządzenie. Przytrzymaj go aby je wyłączyć. Dalmierz wyłącza się automatycznie podwóh minutach bez aktywności.

Aby anulować ostatni pomiar lub wyczyścić wyświetlacz, naciśnij jednocześnie przycisk zapisu oraz anuluj.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia, aby je włączyć. Przytrzymaj go jeszcze raz, aby wyłączyć.


4. USAGE

Pomiar pojedynczej odległości:

Naciśnij przycisk pomiaru by włączyć tryb pomiaru. Naciśnij go jeszcze raz, aby rozpocząć pomiar. Wynik pomiaru będzie wyświetlany na ekranie urządzenia w czasie rzeczywistym.

Ciągły pomiar:

Naciśnij przycisk pomiaru, aby włączyć tryb pomiaru. Naciśnij go ponownie i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz pojedynczego, wysokiego dźwięku. Oznacza on, że urządzenie weszło w tryb ciągłego pomiaru. Ciągły pomiar pomaga użytkownikowi określić, który obiekt jest położony dalej od urządzenia. Najdłuższy i najkrótszy dystans są wyświetlane w czasie rzeczywistym w tym trybie. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby przerwać ciągły pomiar. Wyniki pozostaną wyświetlone na ekranie. Urządzenie automatycznie opuści tryb ciągłego pomiaru, jeśli zostanie on wykonany więcej niż 1000 razy.

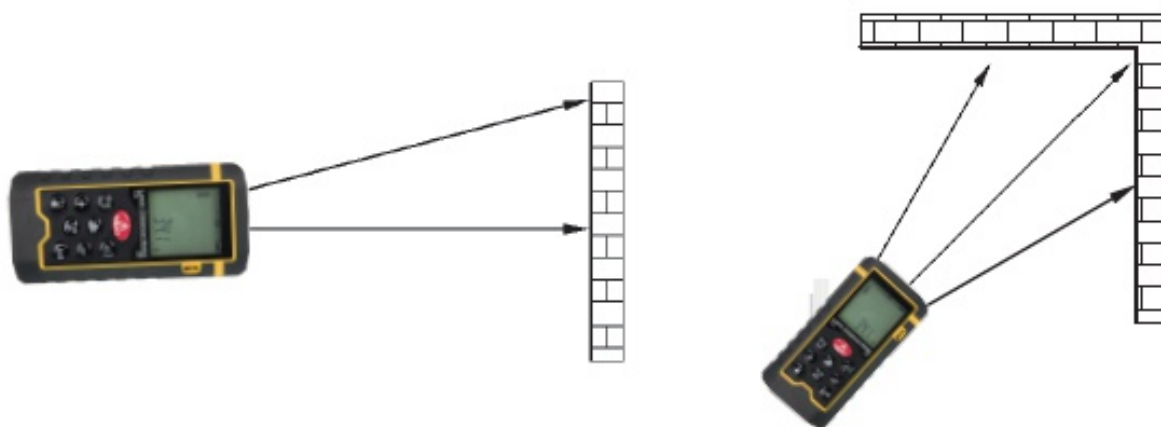

Dodawanie i odejmowanie odległości:

Dodawanie: Naciśnij przycisk (+). Symbol (+) zostanie wyświetlony na ekranie i wynik następnego pomiaru zostanie dodany do poprzedniego.

Odejmowanie: Naciśnij przycisk (-). Symbol (-) pojawi się na ekranie i wynik następnego pomiaru zostanie odjęty od poprzedniego. Następnie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pojedynczego pomiaru.

Obliczanie pola powierzchni:


Naciśnij przycisk Pole/Objętość. Symbol kostki pojawi się na ekranie. Następnie naciśnij przycisk pomiaru, aby rozpocząć mierzenie długości powierzchni. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby przejść do pomiaru szerokości. Wynik w postaci pola powierzchni pojawi się na głównej linii ekranu, razem z wcześniej zmierzoną długością i szerokością obszaru poddawanego obliczeniom.

Pomiar objętości:

Naciśnij przycisk Pole/Objętość trzykrotnie. Symbol kostki pojawi się na ekranie. Następnie wciśnij przycisk pomiaru, aby rozpocząć mierzenie długości obszaru. Dokonawszy pomiaru, naciśnij przycisk jeszcze raz, aby rozpocząć pomiar szerokości. Wciśnij go kolejny raz, aby rozpocząć pomiar wysokości. Wynik w postaci objętości mierzonego obszaru pojawi się na ekranie, razem z trzema poprzednimi wynikami pomiarów

Pomiar pośredni A:


Funkcja ta umożliwia dokonywanie pomiarów, które nie są możliwe do wykonania za pomocą zwykłych, bezpośrednich pomiarów. Działa ona na zasadzie twierdzenia Pitagorasa. Przykładowo, jeśli chcesz znać wysokość budynku, przedstawioną na ilustracji jako (b), najpierw zmierz odległość od ziemi, w miejscu, w którym stoisz, do podstawy budynku (a). Następnie dokonaj pomiaru z tego samego miejsca, kierując urządzenie w stronę szczytu budynku. Odległość ta została oznaczona na ilustracji jako (c).

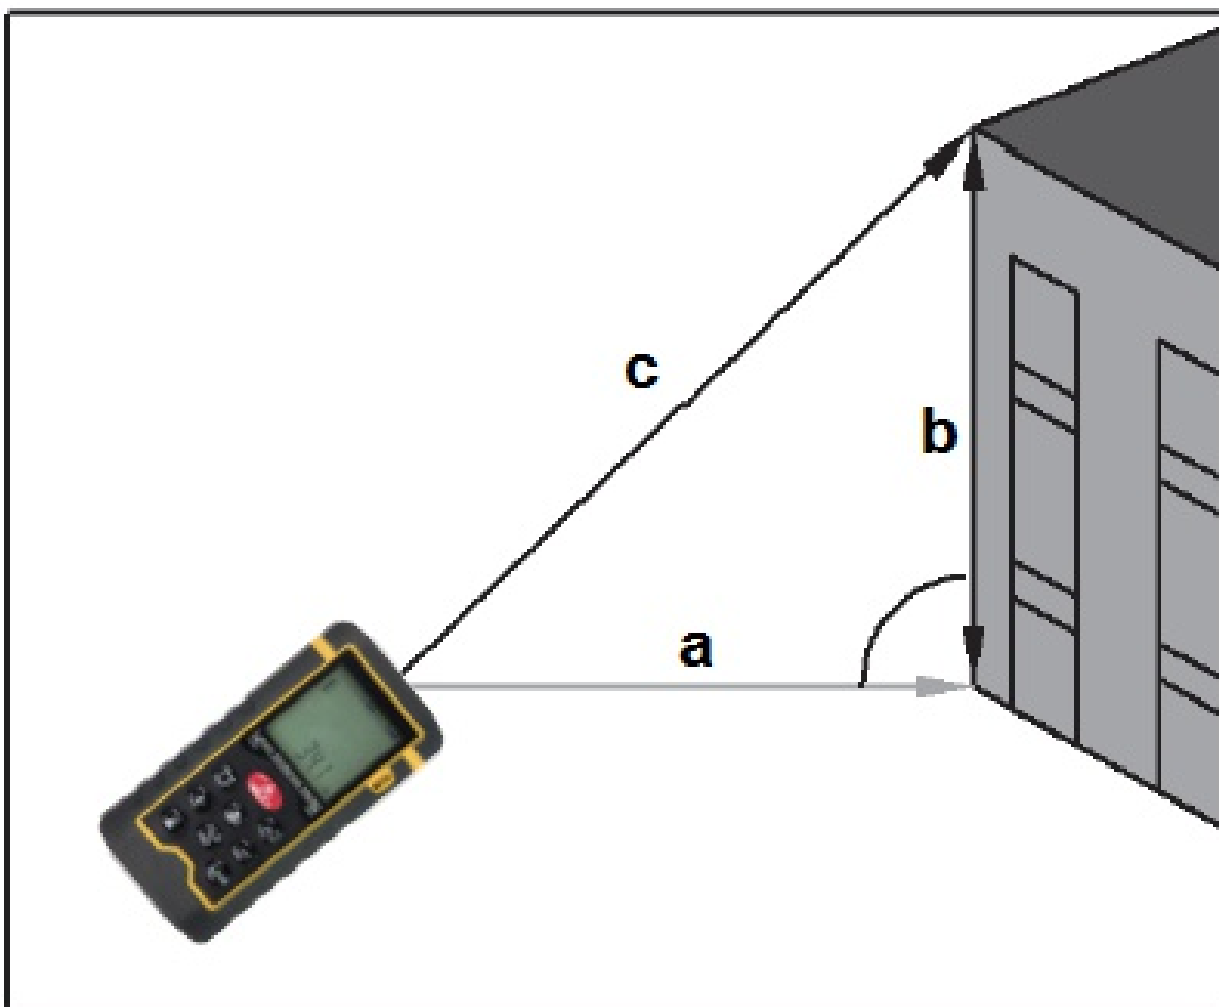

Aby dokonać takiego pomiaru, obierz odpowiednią pozycję i wciśnij przycisk twierdzenia Pitagorasa. Symbol trójkąta pojawi się na ekranie. Następnie dokonaj pomiaru odległości (a), wciskając uprzednio przycisk pomiaru. Następnie skieruj urządzenie w stronę szczytu budynku i wciśnij przycisk pomiaru jeszcze raz, aby dokonać pomiaru odległości (c). Wynik odległości (b) pojawi się na głównej linii ekranu razem z poprzednimi wynikami zaraz po tym jak dokonany zostanie ostatni pomiar.

Pomiar pośredni B:

Ten typ pomiaru jest bardzo pomocny w przypadku, gdy wykonanie pomiaru wzdłuż ziemi jest niemożliwe ze względu na rzeźbę terenu. Dzięki niemu możliwym jest dokonanie pomiaru wysokości budynku, tak jak przy użyciu pomiaru pośredniego A, z pomocą trzech pomiarów, wykonywanych z tego samego miejsca (a), (b) oraz (c), co może okazać się bardzo wygodne.

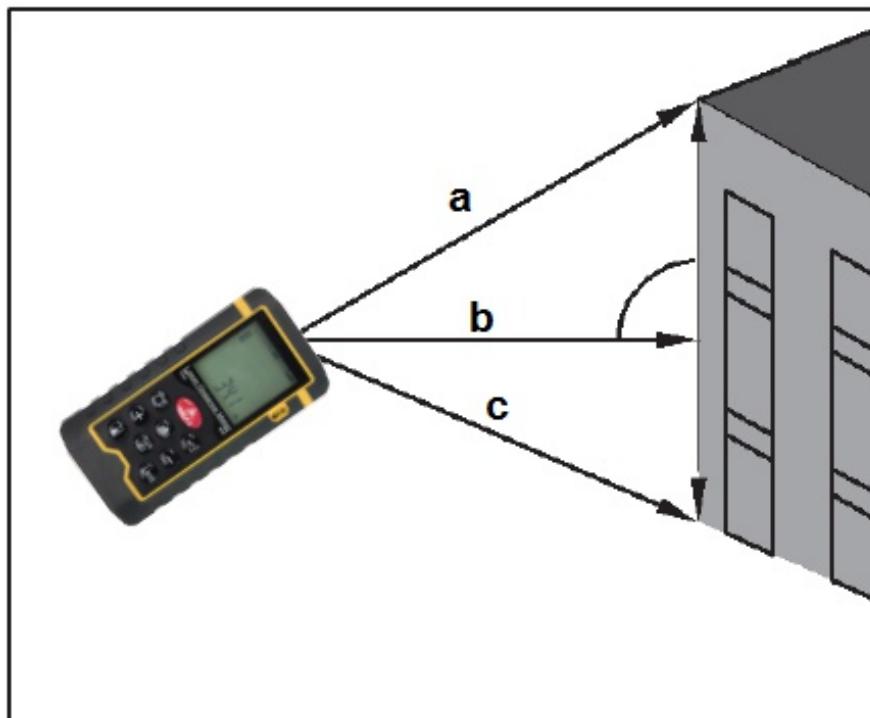

Obierz odpowiednią pozycję i naciśnij przycisk twierdzenia Pitagorasa 2 razy, Symbol trójkąta pojawi się na ekranie. Następnie skieruj urządzenie w stronę podstawy budynku i wciśnij przycisk pomiaru. Dystans zostanie wyświetlony na ekranie. Następnie skieruj urządzenie na budynek na wysokości linii wzroku i naciśnij przycisk pomiaru jeszcze raz. Dane zostaną wyświetlone na ekranie. Przejdź do dokonania ostatniego potrzebnego pomiaru, kierując urządzenie w stronę szczytu budynku i naciśnij przycisk pomiaru jeszcze raz. Wynik w postaci wysokości budynku powinien zostać wyświetlony na głównej linii ekranu razem z trzema pomiarami potrzebnymi do jego obliczenia.

Pamięć urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zapisu, aby urządzenie wyświetliło 20 ostatnich pomiarów zapisanych w jego pamięci. Wszystkie zapisane pomiary mogą zostać usunięte przez kolejne przytrzymanie przycisku zapisu.

5. SPECYFIKACJA

	40	60	80	100
Zasięg pomiaru	0.05~40m	0.05~60M	0.05~80M	0.05~100M
Dokładność pomiaru	±1.5 mm			
Jednostki pomiarowe	m/inch/ft			
Typ lasera	Class II 638 nm, <1mW			
Pomiar powierzchni i objętości	✓			
Obsługa twierdzenia Pitagorasa	✓			
Dodawanie/Odejmuwanie	✓			
Max/Min odległość	✓			
Pomiar ciągły	✓			
Podświetlenie	✓			
Wyświetlanie wielu wyników	✓			
Sygnał dźwiękowy	✓			
Urządzenie wodoodporne	✓			
Zapamiętywanie pomiarów	20			
Średnica lasera	8 / 40 mm			
Lokalizacja pozycji	(10 / 60m)			
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C			
Temperatura przechowywania	Od -25°C do 70°C			
Czas pracy na jednym ładowaniu	5000 Pomiarów			
Zasilanie	2 x 1.5V AAA			
Automatyczne wyłączenie lasera po:	70s			
Automatyczne wyłączenie urządzenia po:	10min			
Wielkość	116 x 56 x 32 mm			
Waga	100g			

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Er. dE	Błąd obliczeniowy	Spróbuj ponownie
Er. SL	Odbierany sygnał jest zbyt słaby, czas pomiaru jest zbyt długi, dystans większy niż 60m.	Spróbuj jeszcze raz, zmniejsz odległość
Er. HF	Błąd sprzętowy	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z serwisem.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Dalmierz laserowy- miernik odległości 0.05-60m Typ: G03351, Model: S2-60m


spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz norm EN 60825-1:2014, EN 61326-1:2013,
jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr SHEM191201957601TXC z dnia 12.12.2019
typu WE nr SHEM191201957601TXC z dnia 05.05.2022
wydanego przez SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC
Bld International 55/D, 1070 BRUXELLES, Belgium
Tel.: +32 2 556 00 20, Fax +32 2 556 00 36
Email: cebec.info@sgs.com, <http://www.cebec.sgs.com>
Numer jednostki notyfikowanej: 0649

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 09.02.2024
Miejsce i data wystawienia

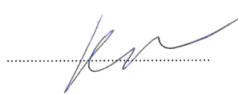
Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

WARNING!!!

The first startup of this device, in the sense of the manual, is a legal step that the user of the device confirms that he has read and understood the manual and all the consequences of one's own volition.



Contents:

1. Safety.
2. Start.
3. The first operation.
4. Usage.
5. Specifications.
6. Troubleshooting.

Dear client! Thank you for your purchase. We hope work with our product will come out as effective and pleasant.

Having read this manual, store it safely, so it is possible to use it again if necessary. Not applying to the following instructions and any mechanical interference with the product exempts the manufacturer's liability for damages resulting from the use of the device and cancels warranty rights.

1. SAFETY

Read this manual carefully before the first use of the device.

This appliance is used only for indoor distance measurement and area and volume calculations.

Do not use it for purposes it was not designed for.

Do not use it outside the scope of specified application, clarified later in this manual.

Do not try and open and interfere with the device. Do not modify it.


Do not aim the device towards the sun, other people or moving objects.

Do not look at the laser and do not aim it towards other people's eyes.

2. START


a.) Battery installation

- Open the battery cover
- Put batteries in paying attention to the symbols (+) and (-)
- Close the cover

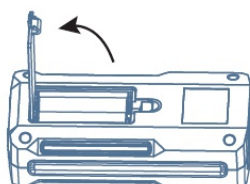


b.) Buttons

- 1 - Measurement
- 2 - Volume/Area
- 3 - Pythagorean theorem
- 4 - Plus
- 5 - Record
- 6 - Minus
- 7 - Datum (The backlit keys)
- 8 - Cancel/Power off
- 9 - Unit change

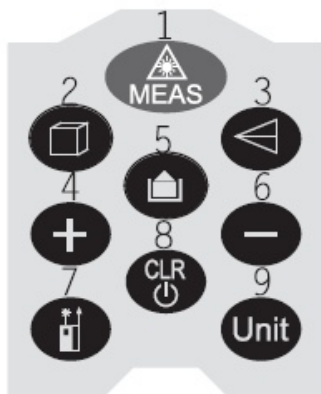

c.) LCD Display

- 1 - Open the laser
- 2 - Measure the datum edge (front)
- 3 - measure the datum edge (behind)
- 4 - Multifunctional measurement
- 5 - Use Pythagorean theorem
- 6 - Measure continuously
- 7 - Battery level
- 8 - Memory
- 9 - The emission signal display
- 10 - Signal strength indicator
- 11 - The third display line
- 12 - The second display line
- 13 - The first display line
- 14 - The result

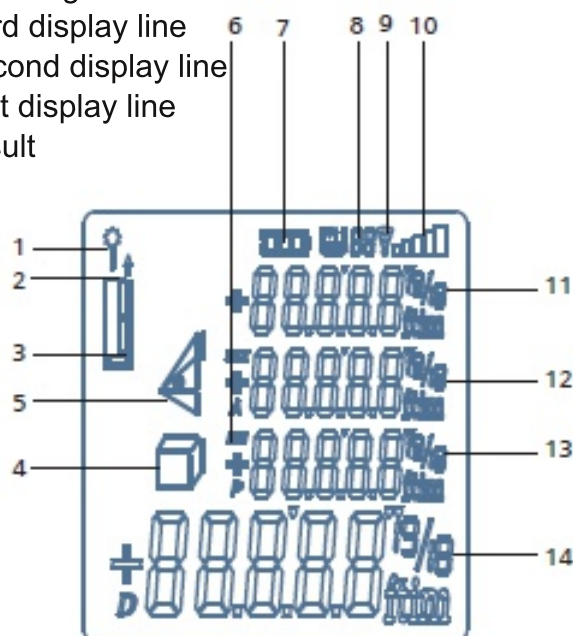

3. THE FIRST OPERATION

Press and release the Power Button to turn the device on and press and hold it to turn it off. The instrument automatically turns off after three minutes without activity.

To cancel the last measurement or clear the display, press the memory and clear button at the same time. It will clear all the records in the mode of memory scanning.

Press and hold the backlight lamp button to switch it on or off.


4. USAGE

Single distance measurement:

Press the laser button to turn it on. Press it again to begin measurement. The measuring data will be displayed on the screen in real time.

Continuous measurement:

Press the laser button to turn it on. Press it again and hold it until you hear a beep. It means the device enters continuous measurement mode. Continuous measurement can let the user get to know the smallest and the largest distance from one measuring point, which is the device. Max/Min values will be displayed on the screen in real time. Press the key once again to stop continuous measurement. The corresponding max/min values will stay displayed on the screen. The device will exit the continuous measurement mode automatically after the measurement has been made for 1000 times.

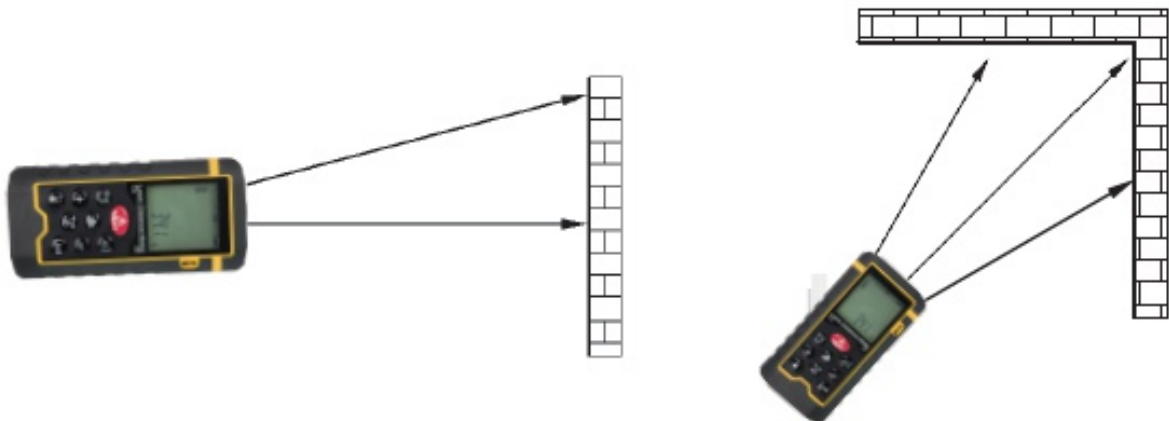

Adding and subtracting distance:

Addition: Press the plus button one time. The plus symbol will appear on the screen and the next measurement result will be added to the previous one.

Subtraction: Press the minus button one time. The minus symbol will appear on the screen and the next measurement result will be subtracted from the previous one. After that, the device will go back to the single distance measurement mode.

Surface area measurement:


Press the cube button once and the square symbol will appear on the screen. Next press the measurement button to start measuring the length of the area, next press the button again and proceed to measuring of the width of the area. The result will appear on the main screen line, altogether with length and width results on the second or third line.

Volume measurement A:

Press the cube button 3 times and the cube symbol will appear on the screen. Next, press the measurement button to proceed to the length measuring. When you are ready press it next time to start the measurement of width and when it is done, press it one more time to proceed to the measurement of height. The volume measuring result will appear on the main screen line, together with the previous 3 measurements results.

Indirect measuring:

This function aims to make it possible to obtain measurement results, which are not possible to be obtained through direct measuring. To do it, the device uses Pythagorean theorem. For instance, if you want to know the height of a building, which will be (b), it is not possible to measure it with the device using the direct measurement. As shown at the illustration below, first you have to measure the distance from you to the bottom of the building and the device during measuring has to be as close to the ground as possible (a). Next you have to measure the distance from the exact spot, in which the device was during the measurement of (a), to the top of the building and the distance should be (c).

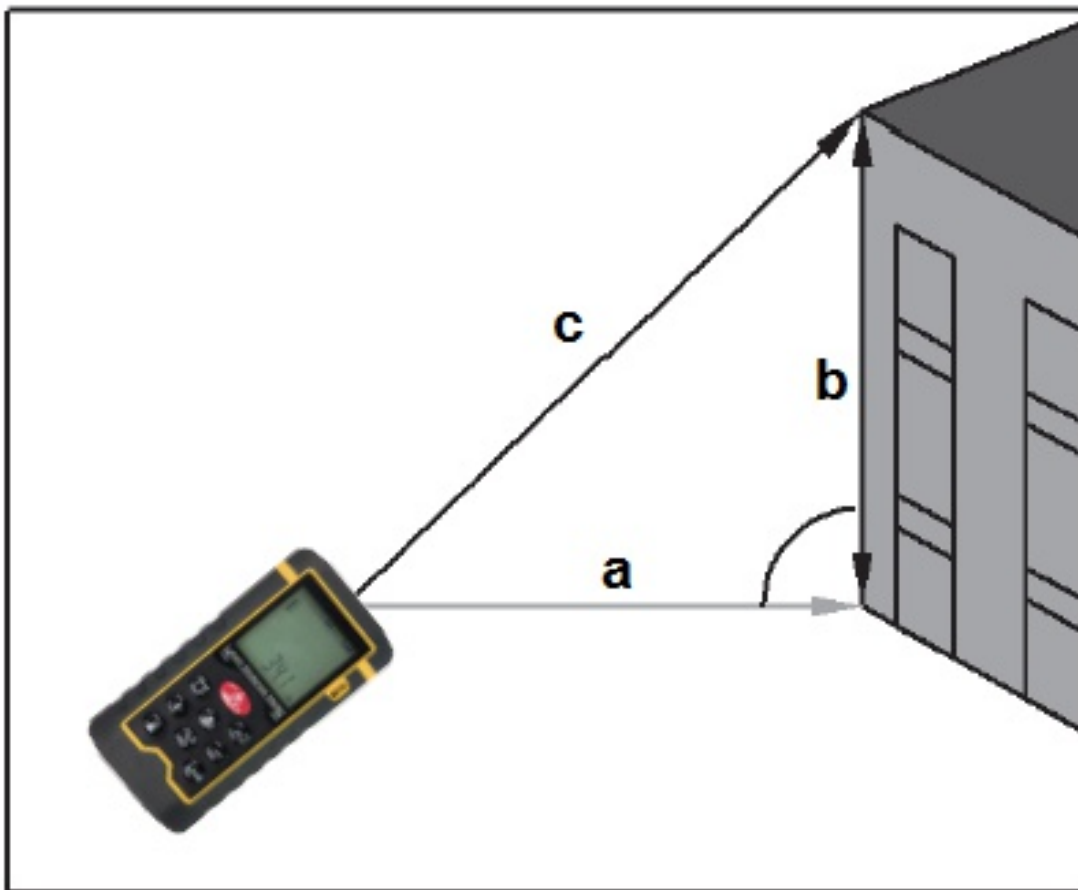


To make such a measurement, get in appropriate position with the device and press the triangle button one time, the triangle symbol will appear on the screen. Next measure the distance (a), previously pushing the measurement button. Next, have not moved the device from the spot of the previous measurement, aim it towards the top of the building and push the measurement button once again to measure the distance (c). The distance (b) will appear on the main line of the screen along with the two previous measurements right after you have done it.

Indirect measurement B:

This type of measurement is very useful in a situation where we are not able to perform one of the measurements alongside the ground when the ground is rocky or simply not plain for instance. You can perform this measurement from standing position and obtain the same measurement of the height of a building like using the indirect measurement A, which is very convenient.

To obtain a height of a building in this way you have to perform three measurements from the same position- (a), (b) and (c):

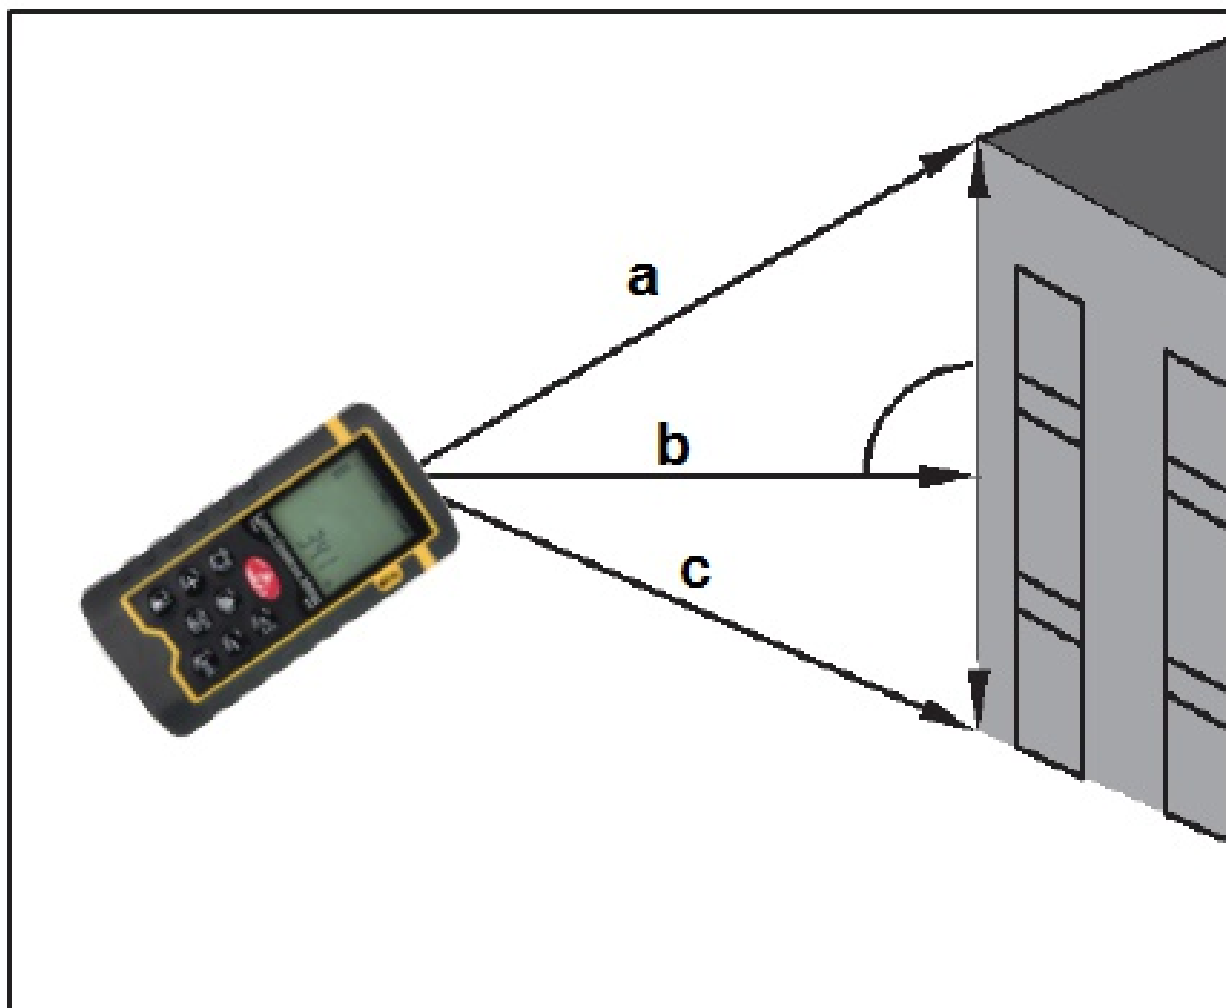

First, take the proper position and press the Pythagorean theorem button twice, the triangle symbol will appear on the screen. Next, aim the device towards the very bottom of the building and press the measurement button. The distance will appear on the screen. Next aim the device towards the building at the line of your sight and press the button again, after that the data will show on the screen and you will be able to proceed to aiming the device towards the top of the building and pushing the measurement button once again. The height of the building should appear on the main line of the screen alongside with the three previous measurements, if they have been performed correctly.




Memory data:

Hold the record button to make the device show the last 20 measurements. All measurements saved in device's memory can be deleted by pressing and holding the button again.

5. SPECIFICATIONS

	40	60	80	100
Measure rang	0.05~40m	0.05~60M	0.05~80M	0.05~100M
Measure accuracy	± 1.5 mm			
Measure unit	m/inch/ft			
Laser level	Class II			
Laser Type	638 nm, <1mW			
Area ,volume	√			
Pythagorean theorem	√			
Add/deduct	√			
Min/max measure	√			
Continuous measure	√			
Backlight	√			
Several indications	√			
Beep display	√			
Waterproof	√			
Memory data hold	20			
Laser point diameter	8 / 40 mm			
Located position	(10 / 60m)			
Operating temperature	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)			
Storage temperature	-25°C to 70°C(-13°F to 158°F)			
Power life	5,000 times			
Power	2 x 1.5V AAA			
Automatically turn off the laser	70s			
Automatically power off	10min			
Size	116 x 56 x 32 mm			
Weight	100g			

6. TROUBLESHOOTING

The fault code	Cause	Solution
	Calculation error	Try again
	The recieved signal is too weak, the measurement time is too long, more than 60m distance.	Try again, try to lower the distance
	Hardware failure	Restart the device. If the problem still appears, contact service.



This product was CE marked - 24

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Laser meter 0.05-60m
Type: G03351, Model: S2-60m

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits , 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

and standards EN 60825-1:2014, EN 61326-1:2013,
complies with the CE certificate

CE Type no. SHEM191201957601TXC of 12.12.2019

CE Type no. SHEM191201957601TXC of 05.05.2022

issued by SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

Bld International 55/D, 1070 BRUXELLES, Belgium

Tel.: +32 2 556 00 20, Fax +32 2 556 00 36

Email: cebec.info@sgs.com, <http://www.cebec.sgs.com>

Notified Bodies Number: 0649

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 09.02.2024

Place and date



KARTA GWARANCYJNA

Adres *	
<hr/>	
Data sprzedaży *	Nazwa produktu *
<hr/>	<hr/>
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	Model / Kod produktu *
<hr/>	<hr/>
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	
	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żytkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żytkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>