



G71159
OCS-P6

Waga hakowa magazynowa elektroniczna z pilotem 2000kg

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL

Digital rechargeable crane scale with remote 2000kg

Translation of the original Operating Instructions

EN



Waga hakowa magazynowa elektroniczna

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

PL

EN

Wyprodukowano dla: / Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

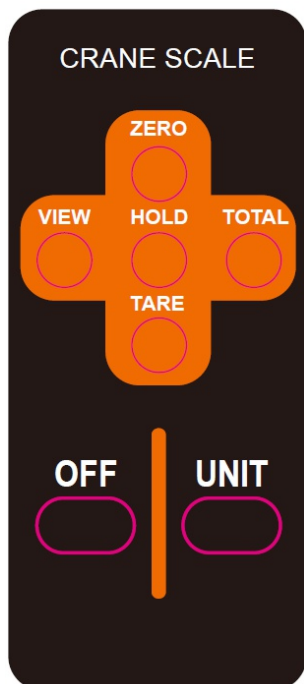
Elektroniczna waga dźwigowa OCS

Elektroniczna waga dźwigowa OCS wyposażona jest w czujniki o wysokiej dokładności oraz konwerter A/D, co zapewnia stabilny czas odczytu poniżej 5 sekund. Posiada również super jasny, cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala, który umożliwia wyraźny odczyt nawet z daleka. Dzięki zastosowaniu unikalnego filtra cyfrowego, waga jest odporna na rozpraszanie i wibracje, co gwarantuje jej dobrą stabilność.

Waga posiada funkcje czasu rzeczywistego, które pozwalają na szybkie i efektywne ważenie. Wykonana z myślą o oszczędności energii, wyposażona jest w baterie o długiej żywotności, które mogą pracować nieprzerwanie do 60 godzin. Dodatkowo, waga ma wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem baterii, co zapobiega ich uszkodzeniu i przedłuża żywotność urządzenia.

Funkcja automatycznego oszczędzania energii sprawia, że baterie działają jeszcze dłużej. Waga posiada również wskaźnik stanu baterii U6.48, który informuje o konieczności naładowania w odpowiednim czasie.

Elektroniczna waga dźwigowa OCS jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu odlewniczego, magazynów, kopalń, doków oraz innych sytuacji wymagających precyzyjnego podnoszenia i ważenia w fabrykach.



ZERO: Zerowanie

VIEW: Podgląd zapisanych danych pomiarowych

HOLD: Wstrzymywanie wyniku ważenia

TOTAL: Suma

TARE: Tarowanie

OFF: Wyłączenie

UNIT: Jednostka

Tryb pracy	Przycisk		Przycisk	Funkcja
tryb ważenia	Płyta głów na	OFF	krótkie naciśnięcie	ZERO - Zerowanie
			długie naciśnięcie	Włączenie / wyłączenie
	Płyta głów na	TOTAL	krótkie naciśnięcie	Sumowanie
			długie naciśnięcie	Podgląd zapisanych danych pomiarowych
tryb ważenia	Pilot	ZERO	krótkie naciśnięcie	ZERO - Zerowanie
			krótkie naciśnięcie	Wejdz w tryb podglądu
		HOLD	krótkie naciśnięcie	Blokowanie odczytu pomiaru
			długie naciśnięcie	Wejdz w tryb hasła
		TOTAL	krótkie naciśnięcie	Sumowanie
		TARE	krótkie naciśnięcie	Tarowanie
		OFF	długie naciśnięcie	Włącz / wyłącz telefon
tryb zapytania		VIEW	krótkie naciśnięcie	Wyjdz z trybu podglądu
		HOLD	długie naciśnięcie	Resetowanie sumowania
		TOTAL	długie naciśnięcie	Czyszczenie pamięci sumowania
		ZERO	krótkie naciśnięcie	Przełącza 5 cyfr
		TARE	krótkie naciśnięcie	Przełącza 5 cyfr

PROCES URUCHOMIENIA

1. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy.
2. Poczekaj na automatyczne sprawdzenie systemu.
3. Upewnij się, że waga jest włączona i gotowa do pracy.
4. Obserwuj wykrywanie napięcia akumulatora i wyświetlanie napięcia.
5. Poczekaj na ustawienie początkowych zer (kalibrację rozruchową).
6. Przejdź do stanu gotowości do ważenia.

Przyciski pilota	Funkcja	Według	Instrukcje
długie naciśnięcie [przytrzymaj klawisz]	Wejście w tryb hasła	P****	
	Wprowadź hasło	P- - - -	CZTERY HASŁA DO USTALENIA
Krótkie naciśnięcie klawisza wstrzymania] Enter; Krótkie naciśnięcie [przycisk] / zmodyfikowanie klawisza tarowania)	Wartość punktowa	d 2	opcjonalna wartość wyniku: 0,001, 0,002, 0,005 . 0,01, 0,02, 0,05, 0,1. 0,2, 0,5, 1, 2, 5. 10, 20, 50

Przyciski pilota	Funkcja	Według	Instrukcje
jak powyżej	Czas automatycznego wyłączenia	off 5	Opcjonalny czas automatycznego wyłączenia: nigdy nie wyłączaj, na 5 minut, 1 minutę, 15 minut, 30 minut, 60 minut
jak powyżej	Stan spoczynku w trybie gotowości	SLP 5 8	Opcje w trybie czuwania: 0 sekund, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund
jak powyżej	Jasność wyświetlacza	LU 2 8	Niska luminancja opcjonalnie: 1,2,3
jak powyżej		FL 1	
		6 1.000	

The biggest weighing Max.Cap. (kg)	The smallest weighed Min.Cap. (kg)	Score value E (kg)	Points degree Division n	The biggest weighing Max.Cap. (kg)	The smallest weighed Min.Cap. (kg)	Score value E (kg)	Points degree Division n
50	0.4	0.01	2500	3000	20	0.5	3000
100	1	0.02	2000	5000	40	1	2500
200	2	0.05	2000	10000	100	2	2000
300	2	0.05	3000	15000	100	5	3000
500	4	0.1	2500	20000	200	5	2000
1000	10	0.2	2000	30000	200	5	3000
2000	20	0.5	2000	50000	400	10	2500

(3) Wskaźnik ładowania

Gdy poziom naładowania baterii wynosi 5,6, wyświetlacz LED informuje o konieczności ładowania na czas.

Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 5,2, następuje automatyczne odcięcie zasilania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

INSTRUKCJE I METODY ŁADOWANIA

1. W tym produkcie zastosowano bezobsługowy akumulator (6V4.5AH), dedykowaną ładowarkę DC6V / 0,5 AH.
2. Jeśli napięcie jest niższe niż wskazuje wskaźnik baterii, ładowanie należy przeprowadzić w odpowiednim czasie. Mimo że można używać urządzenia przez kilka godzin, może to negatywnie wpłynąć na żywotność baterii.
3. W przypadku poważnego rozładowania baterii, urządzenie automatycznie się wyłączy. W tym czasie należy natychmiast rozpocząć ładowanie dłuższe niż 5 godzin, aż ładowarka zaświeci na zielono.
4. Po naładowaniu, jeśli nie można używać wyświetlacza normalnie, zazwyczaj oznacza to awarię baterii i zaleca się wymianę baterii.
5. Częste ładowanie może wydłużyć żywotność baterii, zalecana częstotliwość ładowania to nie mniej niż 1 raz na tydzień, nawet jeśli urządzenie długo nie jest używane, ani wskaźnik ładowania nie jest niższy niż 1 raz na miesiąc. Należy ładować zgodnie ze specyfikacją ładowarki, aby uniknąć uszkodzeń, dodatkowe odłączenie zasilania może skrócić czas ładowania.

UŻYWANIE WAGI

1. Hak wagi powinien być centralnie umieszczony w łuku wagi, a ważony obiekt powieszony na

centralnym haku.

2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i wtyczki są dobrze dokręcone. W przypadku stwierdzenia luźnych elementów, należy je zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
3. Gdy waga nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym i wentylowanym miejscu, pozostawiając w zawieszeniu i wyłączając zasilanie.
4. Przed pierwszym użyciem baterię należy naładować przez 8 godzin.
5. W przypadku użytkowania na zewnątrz podczas burzy z piorunami, należy zaprzestać używania wagi.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji wagi hakowej podczas ważenia, w przypadku zmiany pozycji ciężkich przedmiotów, proszę odpowiednio przesunąć ciężar, nie obracając przy tym wagi.
7. Podczas używania ładowarki należy upewnić się, że kontakt jest w dobrym stanie.
8. Aby zapewnić dokładność pomiarów elektronicznej wagi, proszę włączyć ją 10-15 minut przed użyciem.
9. Podczas podnoszenia przedmiotów, należy utrzymać równowagę i równomiernie je podnosić.
10. Podczas podnoszenia przedmiotów, należy utrzymać je w tej samej pionowej linii.
11. Nie wolno podnosić przedmiotów pod kątem.
12. Nie wolno podnosić przedmiotów cięższych niż maksymalna waga wskazana przez wagę elektroniczną.
13. Jeśli waga hakowa nie jest używana, należy ją opuścić.
14. Proszę nie obciążać elektronicznej wagi hakowej przez długi czas, aby nie skrócić żywotności czujnika.
15. Podczas podnoszenia rur stalowych lub innych przedmiotów, stabilność odczytów elektronicznej wagi hakowej może być dłuższa.
16. W przypadku niskiego napięcia, proszę natychmiast naładować baterię.
17. Każde ładowanie powinno trwać nie mniej niż 10 godzin.
18. Elektroniczną wagę hakową należy przechowywać w suchym miejscu.
19. Proszę sprawdzać wagę elektroniczną co sześć miesięcy.
20. Komunikat DUEf oznacza przeciążenie.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Waga hakowa magazynowa elektroniczna z pilotem 2000kg, Typ: G71159, Model: OCS-P6

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ,
- Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem,
- 017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oraz norm EN IEC 55014-1:2021, EN IC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

jest zgodny z certyfikatami typu WE

- nr.CCTI-2023111304C. z dnia 16.10.2023

- nr CCTI-2023111306C z dnia 16.10.2023

wydanych przez Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd.

Add: 7th Floor, Block A, Building E, Yongwei Industrial Park, No. 118, Yongfu Road, Qiaotou, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowaniei przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 22.04.2024

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



The last two digits of the year the CE marking was applied - 24

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

Digital rechargeable crane scale with remote 2000kg, Type: G71159, Model: OCS-P6

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
 - 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
 - Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances,
 - 017/2102 of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- and standards EN IEC 55014-1:2021, EN IC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 55014 -2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321 -7-2:2017, IEC 62321-8:2017
- complies with EC type certificates
- no. CCTI-2023111304C. of October 16, 2023
 - No. CCTI-2023111306C of October 16, 2023

issued by Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd.

Add: 7th Floor, Block A, Building E, Yongwei Industrial Park, No. 118, Yongfu Road, Qiaotou, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or modified without the manufacturer's consent.

Responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 22.04.2024

Place and date of issue

Larysa Kowalczyk

Surname, name and position of the authorized person

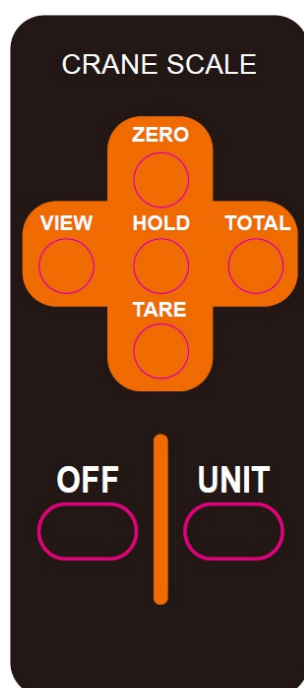
OCS electronic crane scale

The OCS electronic crane scale is equipped with high-accuracy sensors and an A/D converter, which ensures a stable reading time of less than 5 seconds. It also has a super bright 1.2-inch digital display that allows for clear reading even from a distance. Thanks to the use of a unique digital filter, the scale is resistant to dissipation and vibration, which guarantees its good stability.

The scale has real-time functions that allow for quick and effective weighing. Made with energy saving in mind, it is equipped with long-life batteries that can work continuously for up to 60 hours. Additionally, the scale has a built-in circuit that protects against excessive battery discharge, which prevents battery damage and extends the life of the device.

The automatic energy saving function makes batteries last even longer. The scale also has a U6.48 battery status indicator, which informs about the need to charge in good time.

The OCS electronic crane scale is an ideal solution for the foundry industry, warehouses, mines, docks and other situations requiring precision lifting and weighing in factories.





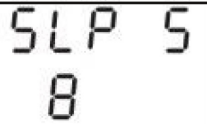

ZERO: Zeroing
 VIEW: View of saved measurement data
 HOLD: Holding the weighing result
 TOTAL: Total
 TARE: Taring
 OFF: Turns off
 UNIT: Unit

Operating mode	Button		Button	Function
weighing mode	Płyta główna	OFF	short press	ZERO - Zeroing
			long press	Turn on/turn off
	Płyta główna	TOTAL	short press	Summation
			long press	Preview of saved measurement data
weighing mode	Pilot	ZERO	short press	ZERO - Zeroing
			short press	Enter preview mode
		HOLD	short press	Blocking the measurement reading
			long press	Enter password mode
		TOTAL	short press	Summation
		TARE	short press	Taring
		OFF	long press	Turn your phone on/off
inquiry mode		VIEW	short press	Exit preview mode
		HOLD	long press	Reset totalization
		TOTAL	long press	Czyszczenie pamięci sumowania
		ZERO	short press	Switches between 5 digits
		TARE	short press	Switches between 5 digits

STARTUP PROCESS

1. Press the button to hear a beep.
2. Wait for the automatic system check.
3. Make sure the scale is turned on and ready to use.
4. Observe battery voltage detection and voltage display.
5. Wait for the initial zeros to be set (boot calibration).
6. Go to ready for weighing.

Remote control buttons	Function	According to	Instructions
long press [hold key]	Entering password mode		
	Enter your password		FOUR PASSWORD TO DETERMINE
Short press hold key] Enter; Short press [button] / modify tare key)	Point value		optional result value: 0.001, 0.002, 0.005 . 0.01, 0.02, 0.05, 0.1. 0.2, 0.5, 1, 2, 5. 10, 20, 50

Remote control buttons	Function	According to	Instructions
as above	Auto power off time		Optional Auto Power Off Time: Never Power Off, 5 Minutes, 1 Minute, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes
as above	Idle state in standby mode		Standby options: 0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds
as above	Display brightness		Low luminance optional: 1,2,3
as above			
			

The biggest weighing Max.Cap. (kg)	The smallest weighed Min.Cap. (kg)	Score value E (kg)	Points degree Division n	The biggest weighing Max.Cap. (kg)	The smallest weighed Min.Cap. (kg)	Score value E (kg)	Points degree Division n
50	0.4	0.01	2500	3000	20	0.5	3000
100	1	0.02	2000	5000	40	1	2500
200	2	0.05	2000	10000	100	2	2000
300	2	0.05	3000	15000	100	5	3000
500	4	0.1	2500	20000	200	5	2000
1000	10	0.2	2000	30000	200	5	3000
2000	20	0.5	2000	50000	400	10	2500

(3) Charging indicator

When the battery level is 5.6, the LED display prompts you to charge in time.

When the battery level is 5.2, it automatically cuts off the power to prevent the battery from discharging.

CHARGING INSTRUCTIONS AND METHODS

1. This product uses maintenance-free battery (6V4.5AH), DC6V/0.5AH dedicated charger.
2. If the voltage is lower than the battery indicator, please charge in time. Although you can use your device for several hours, this may negatively affect battery life.
3. If the battery is seriously discharged, the device will automatically turn off. At this time, please start charging immediately for more than 5 hours until the charger turns green.
4. After charging, if the display cannot be used normally, it usually indicates a battery failure and it is recommended to replace the battery.
5. Frequent charging can extend the battery life, the recommended charging frequency is not less than 1 time per week, even if the device is not used for a long time, nor the charging rate is lower than 1 time per month. Please charge according to the charger specifications to avoid damage, additional power disconnection may shorten charging time.

USING THE SCALE

1. The scale hook should be centrally placed in the scale arch, and the weighed object should be hung on the central hook.
2. Before each use, check that all screws and plugs are securely tightened. If any loose elements are found, they must be secured before restarting the device.
3. When the scale is not in use, please store it in a dry and ventilated place, leaving it suspended

and turning off the power.

4. Before first use, the battery must be charged for 8 hours.
5. If used outdoors during a lightning storm, stop using the scale.
6. To ensure the safety of the hook scale structure during weighing, if the position of heavy objects changes, please move the weight accordingly without rotating the scale.
7. When using the charger, make sure the contact is in good condition.
8. To ensure the measurement accuracy of the electronic scale, please turn it on 10-15 minutes before use.
9. When lifting objects, maintain balance and lift them evenly.
10. When lifting objects, keep them in the same vertical line.
11. Do not lift objects at an angle.
12. Do not lift objects heavier than the maximum weight indicated by the electronic scale.
13. If the hook scale is not in use, lower it.
14. Please do not load the electronic hook scale for a long time, so as not to shorten the life of the sensor.
15. When lifting steel pipes or other objects, the reading stability of the electronic hook scale may be longer.
16. In case of low voltage, please charge the battery immediately.
17. Each charge should last no less than 10 hours.
18. The electronic hook scale should be stored in a dry place.
19. Please check your electronic scale every six months.
20. DUEf indicates overload.



Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13